Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 5 городского округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов»

(МОУ СОШ № 5»)

Отчет об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности (предписание № 31/1 от 28.09.2021 года)

№	Вид нарушения	Необходимые работы	Срок исполнения
1	Повсеместно, в местах установки исправных ИПР расположены отключенные, неработоспособные ИПР отключенной системы противопожарной защиты	Демонтаж отключённых извещателей отключенной пожарной сигнализации	Устранено
2	Повсеместно запоры на дверях, ведущих к эвакуационным выходам, не обеспечивают свободного открывания двери без ключа	Демонтаж запоров (замков)	Устранено
3	Повсеместно противодымные двери не оборудованы исправными механизмами для самозакрывания и уплотнения в притворах	Ремонт механизмов для самозакрывания	Устранено
4	Подвальный этаж, вентиляционная камера, тепловой узел используется для хранения оборудования, мебели и других различных предметов	Вывоз списанного оборудования, мебели, мусора	Устранено
5	Объект эксплуатируется со снятыми противодымными дверьми	Установка 8 дверей на 1,2 и 3 этажах	Частично устранено Установлено 3 двери
6	He все помещения оборудованы противопожарными дверьми	Установка противопожарных дверей в гараже, столярной мастерской, серверной, складе	06.12.24
7	В лаборантской столярной мастерской в непосредственной близости от электрощитов расположены горючие материалы	Вывоз мусора и отходов	Устранено
8	Дверцы щитов пожарных кранов не позволяют открывать шкаф течение 15 секунд (ключа нет, дверь закрыта)	Открытие дверей щитов пожарных кранов	Устранено

9	На путях эвакуации (спортивный зал) применяются материалы для покрытия полов без учета показателей класса пожарной опасности	Необходима замена линолеума на площади 41 кв.м.	Устранено
10	Повсеместно эксплуатируются светильники со снятыми колпаками	Приобретение и установка 200 светильников, утилизация 400 люминесцентных ламп	Устранено
11	В помещениях подвала на окнах установлены глухие решетки	Демонтаж глухих решеток	Устранено
12	На объекте запроектирована и смонтирована система оповещения 3 типа (нужно 4 типа)	- в проекте предусмотрена система оповещение 4 типа.	Устранено
13	В коридоре для отделки стен использованы листы ДСП	Демонтаж листов ДСП, работы по покраске, шпаклевке труб отопления	Устранено
14	На путях эвакуации лестничная клетка из подвального помещения выступает короб вентиляции	Демонтаж короба вентиляции	Устранено
15	На путях эвакуации из подвального помещения применен деревянный настил	Пропитка огнезащитным раствором	Устранено
16	Открывание магнитных замков калиток, установленных в СКУД предусмотрено с переносного пульта. Открывание калиток автоматически от системы пожарной защиты и вручную не предусмотрено.	Установка кнопки открывания магнитных замков в непосредственной близости от СКУД, подключение СКУД к системе пожарной защиты	Устранено
17	Система оповещения и управления эвакуацией людей находится в неисправном состоянии. При проверке выявлено, что часть извещателей не выполняет свою функцию по речевому оповещению.	Необходимо приобретение, а в последующем замена 216 батареек типа CR123A Panasonic, 30 батареек типа CR123A FANSO	Устранено
18	Прибор приемо-контрольный пожарной автоматической системы расположен в помещении сторожа, в котором не предусмотрено круглосуточное нахождение дежурного. Необходим вывод оборудования на пост охраны	Необходимо приобретение оборудования: 1. Электронный ключ (лицензия) «АРМ Стрелец-Интеграл 2. Устройство межсегментного взаимодействия «Мост-IP-И»	Устранено

		3. Устройство для обновления прошивки устройств Стрелец-ПРО «Программатор-ПРО» 4. Процессор с ОС Windows 10 5.Источник бесперебойного питания (50 минут)	
19	Не во всех помещениях, где требуется, установлены	Необходим демонтаж перегородки в	Устранено
	пожарные извещатели	помещении серверной, а также демонтаж	
		перегородки в подвале помещение №4	
20	В актовом зале для отделки потолка применены материалы	Необходимо произвести работы по демонтажу	Устранено
	без учета класса опасности	потолочного покрытия	